

Dane pojazdu

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Marka | Mercedes-Benz | Pierwsza rej. | 2012-03-29 |
| Typ i podtyp | Sprinter II Furgon | Nr rej. | [REDACTED] |
| DAT Europa-Code® | 310/313/316 CDI (906.631 | Przebieg (km) | 238408 |
| Nr identyf. pojazdu | 025700200450050 | Rodz. lak. | metallic (2-warst.) |
| Rok produkcji pojazdu | WDB9066331S666175 | Kod koloru | 9744 |
| Silnik | 2012 | Kolor | brillantsilber metallic |
| Nadwozie | silnik 2,1 l - 120 kW CDI | | |
| Rozstaw osi | katalizator | | |
| Przekładnia | karoseria/nadwozie: furgon | | |
| | wysokie nadwozie | | |
| | rozstaw osi 3665 mm | | |
| | przekładnia 6-biegowa - TSG | | |
| | (Eco Gear) | | |

Rozkodowanie VIN zostało przeprowadzone.

Wyposażenie seryjne

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| 3. światło hamowania | 18900 | układ hamulcowy z ABS+ASR | 40105 |
| ABS | 40000 | unieruchomienie ładunku / zaczepy | 39104 |
| adaptacyjne światło hamowania | 18899 | mocujące | |
| asystent hamowania | 40390 | wskaźnik dla poziom płynu spryskiwacza | 25901 |
| dop. masa całkowita 3,50 t | 05305 | wskaźnik terminów serwisowych Assyst | 25108 |
| drzwi przesuwne komora ładunkowa / | 36207 | wspom. ukł. kierowniczego | 69800 |
| przedział pasażerski prawy | | wykładzina dachu w kabina kierowcy | 28110 |
| elektroniczny program stabilizacji (ESP) | 70308 | zabezpieczenie tylnych drzwi przed | 36604 |
| filtr cząstek | 77005 | otwarcie przez dzieci | |
| immobilizer | 38105 | zamek centralny z pilot zdalnego | 35301 |
| lusterko zewnętrzne elektrycznie regul. i | 15201 | sterowania | |
| ogrzewane, obydwa | | zbiornik paliwa: zbiornik główny 75 l | 77406 |
| lusterko zewnętrzne z zintegrowany | 18207 | | |
| kierunkowskaz | | | |
| obręcze stalowe 6,5x16 | 44103 | | |
| opona 235/65 R16C ...R | 67407 | | |
| pakiet dla palących | 04408 | | |
| podnośnik szyby elektryczny 2-krotny | 35000 | | |
| poduszka powietrzna kierowcy | 26801 | | |
| poszycie fotela / tapicerka: materiał Lima | 30513 | | |
| przekładnia 6-biegowa - TSG (Eco Gear) | 75211 | | |
| regulacja zasięgu oświetlenia | 18205 | | |
| rodzaj napędu: napęd tylny | 70406 | | |
| schówek na rękawiczki zamykana | 28002 | | |
| siedzenia w kabinie kierowcy: fotel | 32805 | | |
| kierowcy z podłokietnik | | | |
| siedzenia w kabinie kierowcy: fotel | 32800 | | |
| pasażera ustawiany | | | |
| siedzenia w kabinie kierowcy: fotel | 32803 | | |
| pasażera z podłokietnik | | | |
| stabilizator przód | 42700 | | |
| system pasów bezpieczeństwa z | 37107 | | |
| instalacja ostrzegająca (kierowcy) | | | |

Wypos. opcjonalne

| | |
|--|-------|
| akumulator 100 Ah | 72907 |
| akumulator dodatkowo (wzmocniony) | 73207 |
| alternator 180 A | 74308 |
| amortyzator wzmocniony | 42408 |
| chlupacz przód | 20403 |
| chlupacz tył | 20404 |
| drzwi przesuwne komora ładunkowa / przedział pasażerski lewy | 36205 |
| drzwi skrzydłowe na tył podwyższony i dach wysoki | 35907 |
| drzwi tyłu (kąt otwarcia 270 stopień) | 36505 |
| dwudrożny głośnik przód | 24700 |
| filtr paliwa z separator wody | 77606 |
| gniazdo wtykowe przyczepy 13-stykowy | 14296 |
| hak holowniczy: głowica kulowa stała | 14202 |
| karoseria/nadwozie: furgon wysokie nadwozie | 08403 |
| klimatyzacja regulowany (Tempmatik) | 28808 |
| koło zapasowe z ogumieniem jezdny | 68708 |
| lakier metalik | 11000 |
| lampy obrysowe gabarytu boczny | 18915 |
| o niskiej emisji substancji szkodliwych wg normy emisji spalin Euro 5 | 77225 |
| odmiana nadwozia: dach wysoki | 10506 |
| odłącznik akumulatora jednostykowy | 73210 |
| ogrzewanie dodatkowe (ciepła woda) | 28507 |
| okna w przestrzeni bagażowej/kabinie pasażerów - nieruchomy, tył lewy | 23406 |
| okna w przestrzeni bagażowej/kabinie pasażerów - nieruchomy, tył prawy | 23407 |
| okna w przestrzeni bagażowej/kabinie pasażerów - przesuwny, przód lewy | 23106 |
| okna w przestrzeni bagażowej/kabinie pasażerów - przesuwny, przód prawy | 23107 |
| okno dla tylne drzwi w czarne szkło | 23907 |
| oszklenie termoizolacyjne | 22300 |
| oszklenie tył przyciemn. / czarne szkło | 22100 |
| oś przednia wzmocniony | 42305 |
| poduszka powietrzna chroniąca głowę i ramiona (Thoraxbag) kierowcy | 26910 |
| poduszka powietrzna chroniąca głowę i ramiona (Thoraxbag) strona kierowcy/pasażera | 26907 |
| poduszka powietrzna pasażera | 26802 |
| podwozie do jazdy po złych drogach | 42205 |
| przełącznik rozdzielający przy akumulator dodatkowo | 73209 |
| przygotowanie do montażu radia | 24405 |
| reflektor przeciwmgielny | 18300 |
| rozstaw osi 3665 mm | 48370 |
| schówek powyżej szyba czołowa | 37808 |
| schowki: siatka bagażowa na drzwi tylne | 27120 |
| silnik 2,1 l - 120 kW CDI katalizator | 87920 |
| stopień drzwi tyłu | 13701 |
| system Parktronic (PTS) | 25780 |
| szyba tylna ogrzewany | 22800 |
| uchwyt koła zapasowego pod końcówka | 68600 |
| ramy obejmuje podnośnik samochodowy | |
| wskaźnik temperatury otoczenia | 25702 |
| wykładzina dachu | 28100 |
| zespół podłogi kombi wykonanie | 10008 |

Uwagi

Zderzak tylny lewy- wyblakły, normalne ślady użytkowania.

Do przywrócenia stanu pojazdu konieczne będą:

| Części zam. | | | | | Ceny ważne od: 2024-08-01 |
|-------------|-------|---|--------|------------------|---------------------------|
| DVN | Nr CZ | Nazwa | Liczba | Cena jednostkowa | Cena razem PLN |
| | | OKLEINA JAKOŚĆ CZĘŚCI O; Prod. Mercedes-Benz | * 1,00 | | |

| Robocizna | | | | | | | | |
|-----------|-------|------------|---|--------|-------|-------|------------|----------------|
| RO | DVN | Nr op. | Nazwa | Rodzaj | Stop. | Czas | Cena / RBG | Cena razem PLN |
| A | 53661 | 88-2164 01 | LISTWA OZDOBNA ŚCIANA BOCZNA L. ŚR. W+Z/WYM. | K | 3 | 0,25 | | |
| A | 55411 | 82-4901 01 | LAMPY TYLNE L. TYŁ W+Z | E | 1 | 0,33 | | |
| A | 57021 | 88-9012 01 | CZĘŚĆ BOCZNA DLA ZDERZAK L. TYŁ W+Z/WYM. OBEJMUJE: LISTWA OZDOBNA ŚCIANA BOCZNA L. TYŁ W+Z/WYM. | K | 3 | 0,58 | | |
| I | 52093 | 63-5774 | POSZYCIE ŚCIANY BOCZNEJ DO KRAWĘDZ L. GÓRA NAPR. | K | 3 | * 2,5 | | |
| A | | | KRATKA LEWA LAMPY TYLNEJ | M | 1 | * 0,2 | | |
| E | | | OKLEINA | M | 1 | * 1 | | |

| Lakierowanie | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|--|------------------|-------|---------------|--------------------------------|----------------|
| Metoda lakierowania: AZT | | | | | | | Rodz. lak.: metalic (2-warst.) | |
| SL | DVN | Stop. | Nazwa | Koszty materiału | RBG | Stawka za rbg | Roboc. | Cena razem PLN |
| | | Przygotowanie | NA POJEŹDZIE BEZ LAKIEROWANIA WSTĘPNEGO | 111,12 | 2,3 | | | |
| 2 | 52093 | Lak. napr. st. III | POSZYCIE ŚCIANY BOCZNEJ L. POWYŻEJ LISTWA / ROWEK DO KRAWĘDZ) | 214,61 | 1,5 | | | |
| 1 | | Wierzchnie | KRATKA LEWA LAMPY TYLNEJ | * 15,00 | * 0,3 | | | |

Podsumowanie

Podsumowanie - części zamienne

Wg wykazu (suma wszystkich części zam.)

Części/materiały drobne 2,00 % Procent z części zam.

Podsumowanie / PLN

Podsumowanie - robocizna

| | | | Cena razem |
|-----------------------------------|-------------|--|------------|
| Blacharstwo 3 | 3,33 | | |
| Elektryka 1 | 0,33 | | |
| Mechanika 1 | 1,20 | | |
| Suma całej robocizny / PLN | 4,86 | | |

Podsumowanie - lakierowanie

| Roboc. | Czas pracy w RBG | Cena za RBG | Cena razem |
|---|------------------|-------------|------------|
| Roboc. | 4,10 | | |
| Materiał | | | |
| Naprawcze | | | |
| common.label.LACQUER_MATERIAL_MANUAL | | | |
| NA POJEZDZIE BEZ LAKIEROWANIA WSTĘPNEGO | | | |
| Suma roboc. | | | |
| Suma materiał | | | |
| Suma - Lakierowanie / PLN | | | |

Podsumowanie

Suma części zamiennych

Suma robocizny

Suma - Lakierowanie

Koszty naprawy netto / PLN

Kwota VAT / PLN

Koszty naprawy brutto / PLN

Legenda

Wskazówka: Przed ewentualnym zamówieniem należy sprawdzić kompletność i numery katalogowe części zamiennych.

Możliwe są różnice cen części zamiennych.

Kalkulacja zawiera dane opracowane i udostępnione na podstawie licencji producenta / importera pojazdu.

| | | | |
|------|--|------|---|
| * | ręczne wprowadzone przez użytkownika (dotyczy również kolumny Nazwa, ale tylko jeśli na jej początku jest *) | ! | Cena szacunkowa |
| e | Cena części zamiennej dla części alternatywnej | A | Czas wg formuły naprawy |
| P | Szkoda parkingowa wg BVAT | PL | Szkoda parkingowa z lakierowaniem wg BVAT |
| IFL | Pozycja z listy IFL | BFA | Pozycja z listy BFA |
| IFL* | Pozycja z listy IFL | BFA* | Pozycja z listy BFA |
| ↓ | Prace mechaniczne | T | Sprawdzenie techniczne |
| > | Wyposażenie zostało zadane przez użytkownika | ✓ | Wyposażenie wynika z rozkodowania VIN |
| ^ | Pozycja neutralna podatkowo | # | Czas szacunk.: brak danych prod. |
| (| Nr kat. nie zalecany do zamów. |) | Nie dost.-ost. suger. cena prod. |

» Usługa obca

+ Nowa pozycja z logiki naprawy

FT Wartość została 'zadana' przez FastTrack